



修復USB連接問題

依據目前得到的資料，USB連接的是UART0 TX、DBG_MS、DBG_CK腳位，所以當開機進入sunxi-fel模式時，連接USB到PC時，使用者會發現PC並沒有偵測到任何USB裝置，解決的方法是焊接跳線，如下方式。

1. 短路DM、DP焊點
2. 移除R75、R76、R78電阻

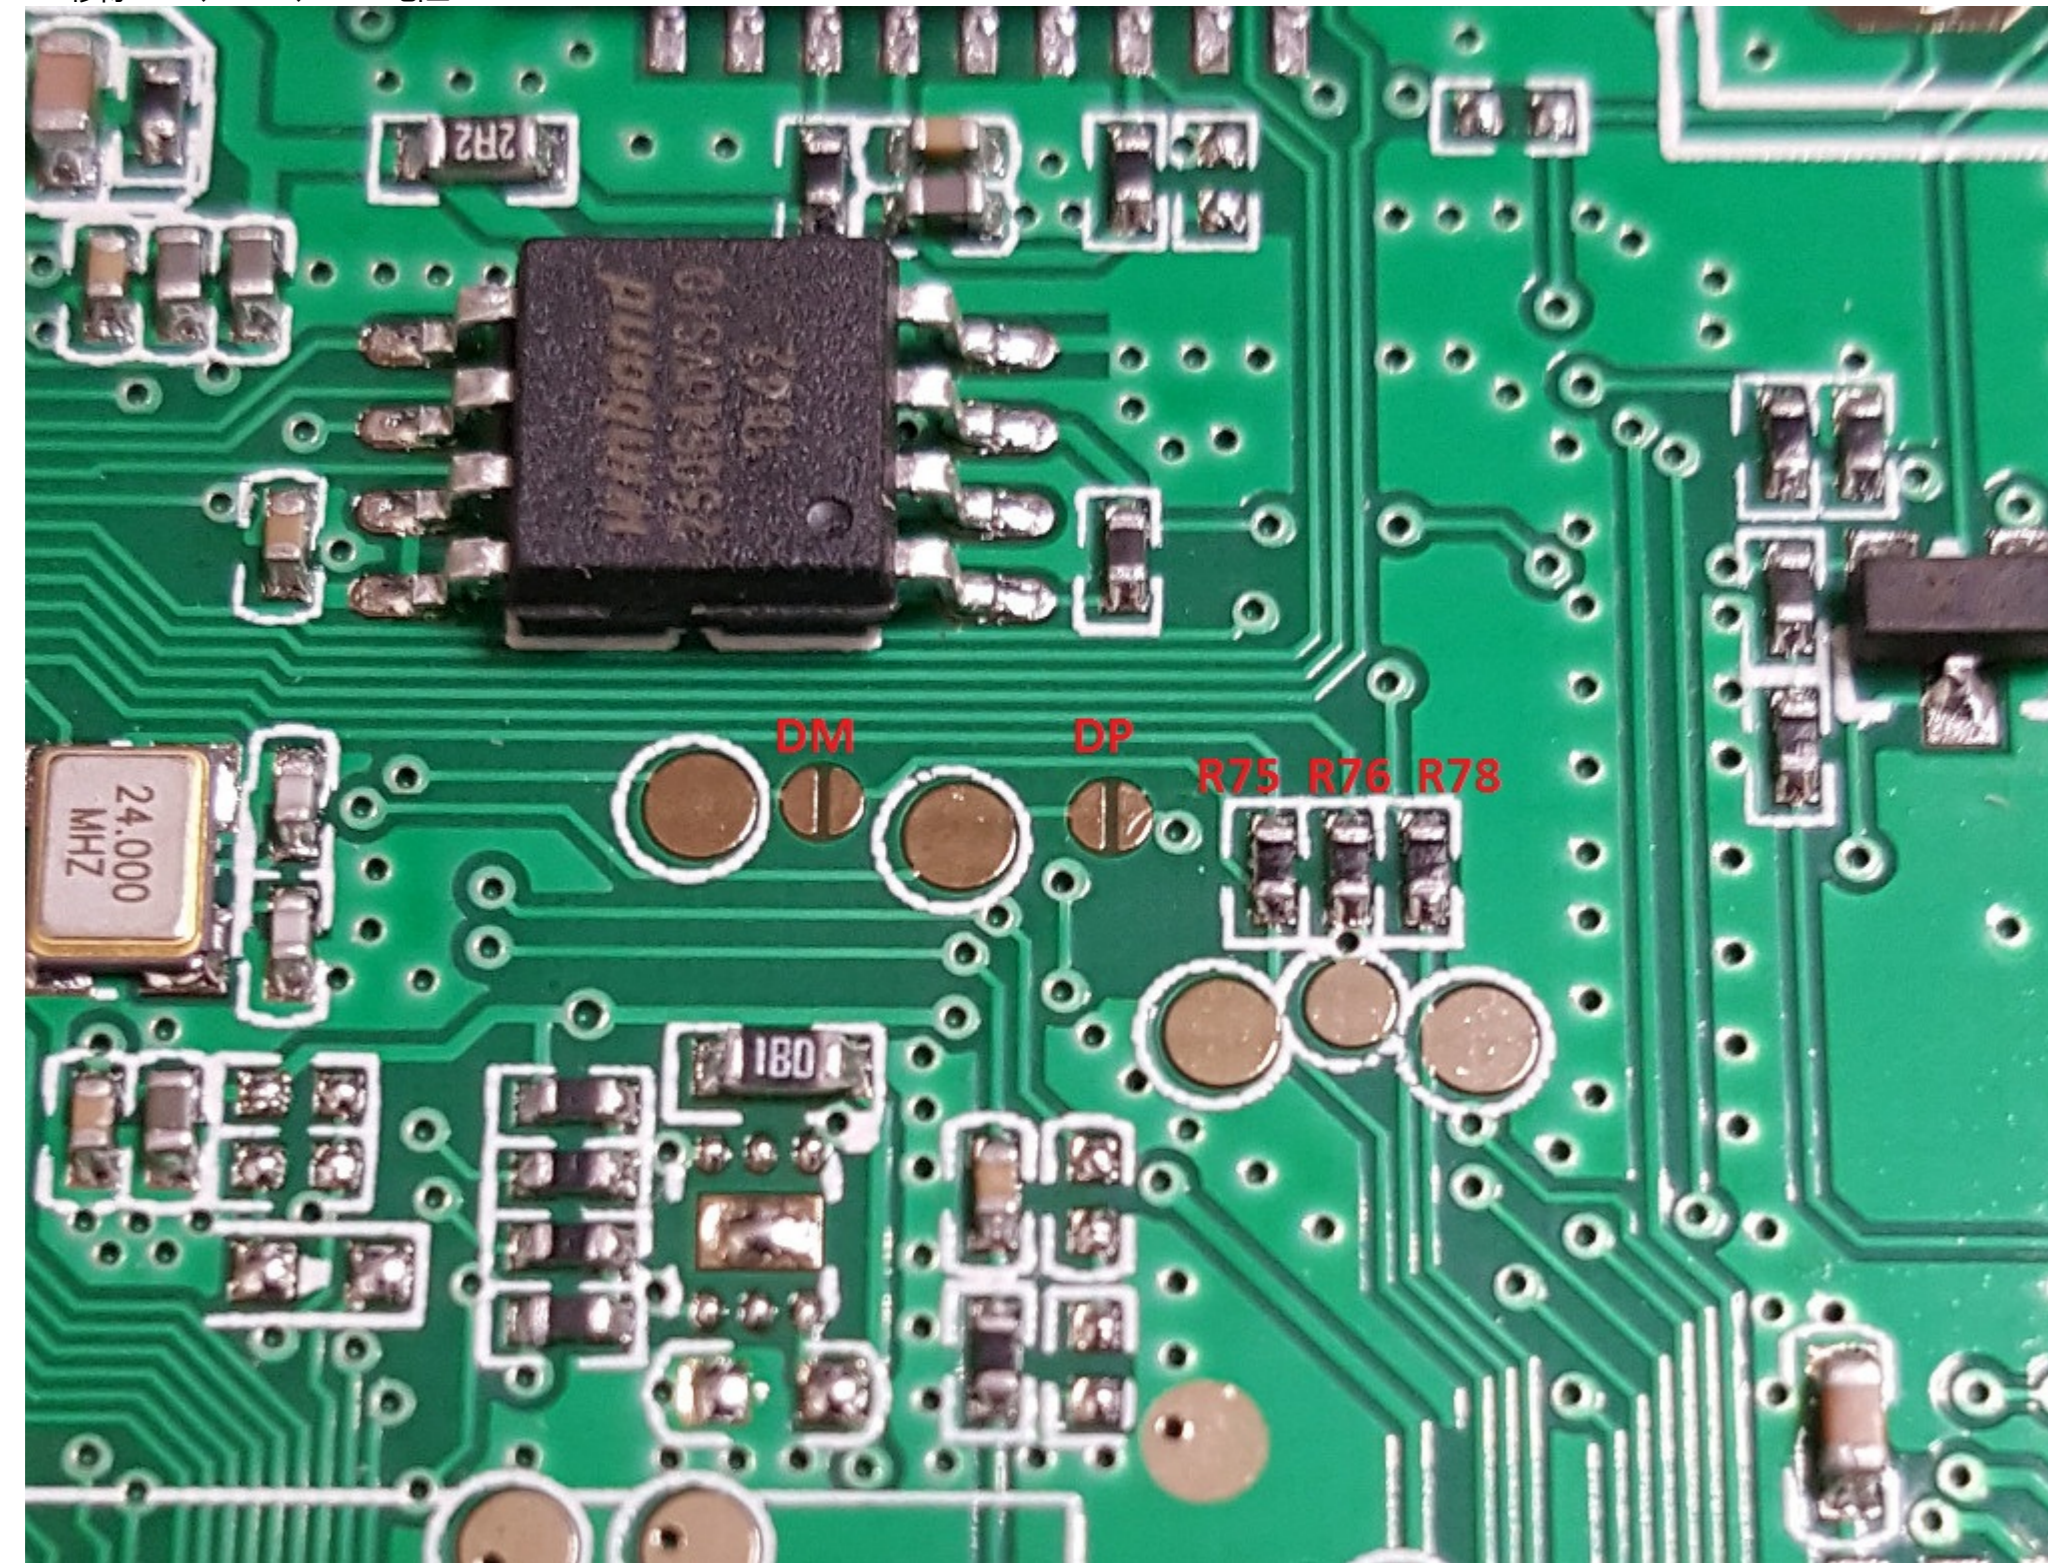

修復後

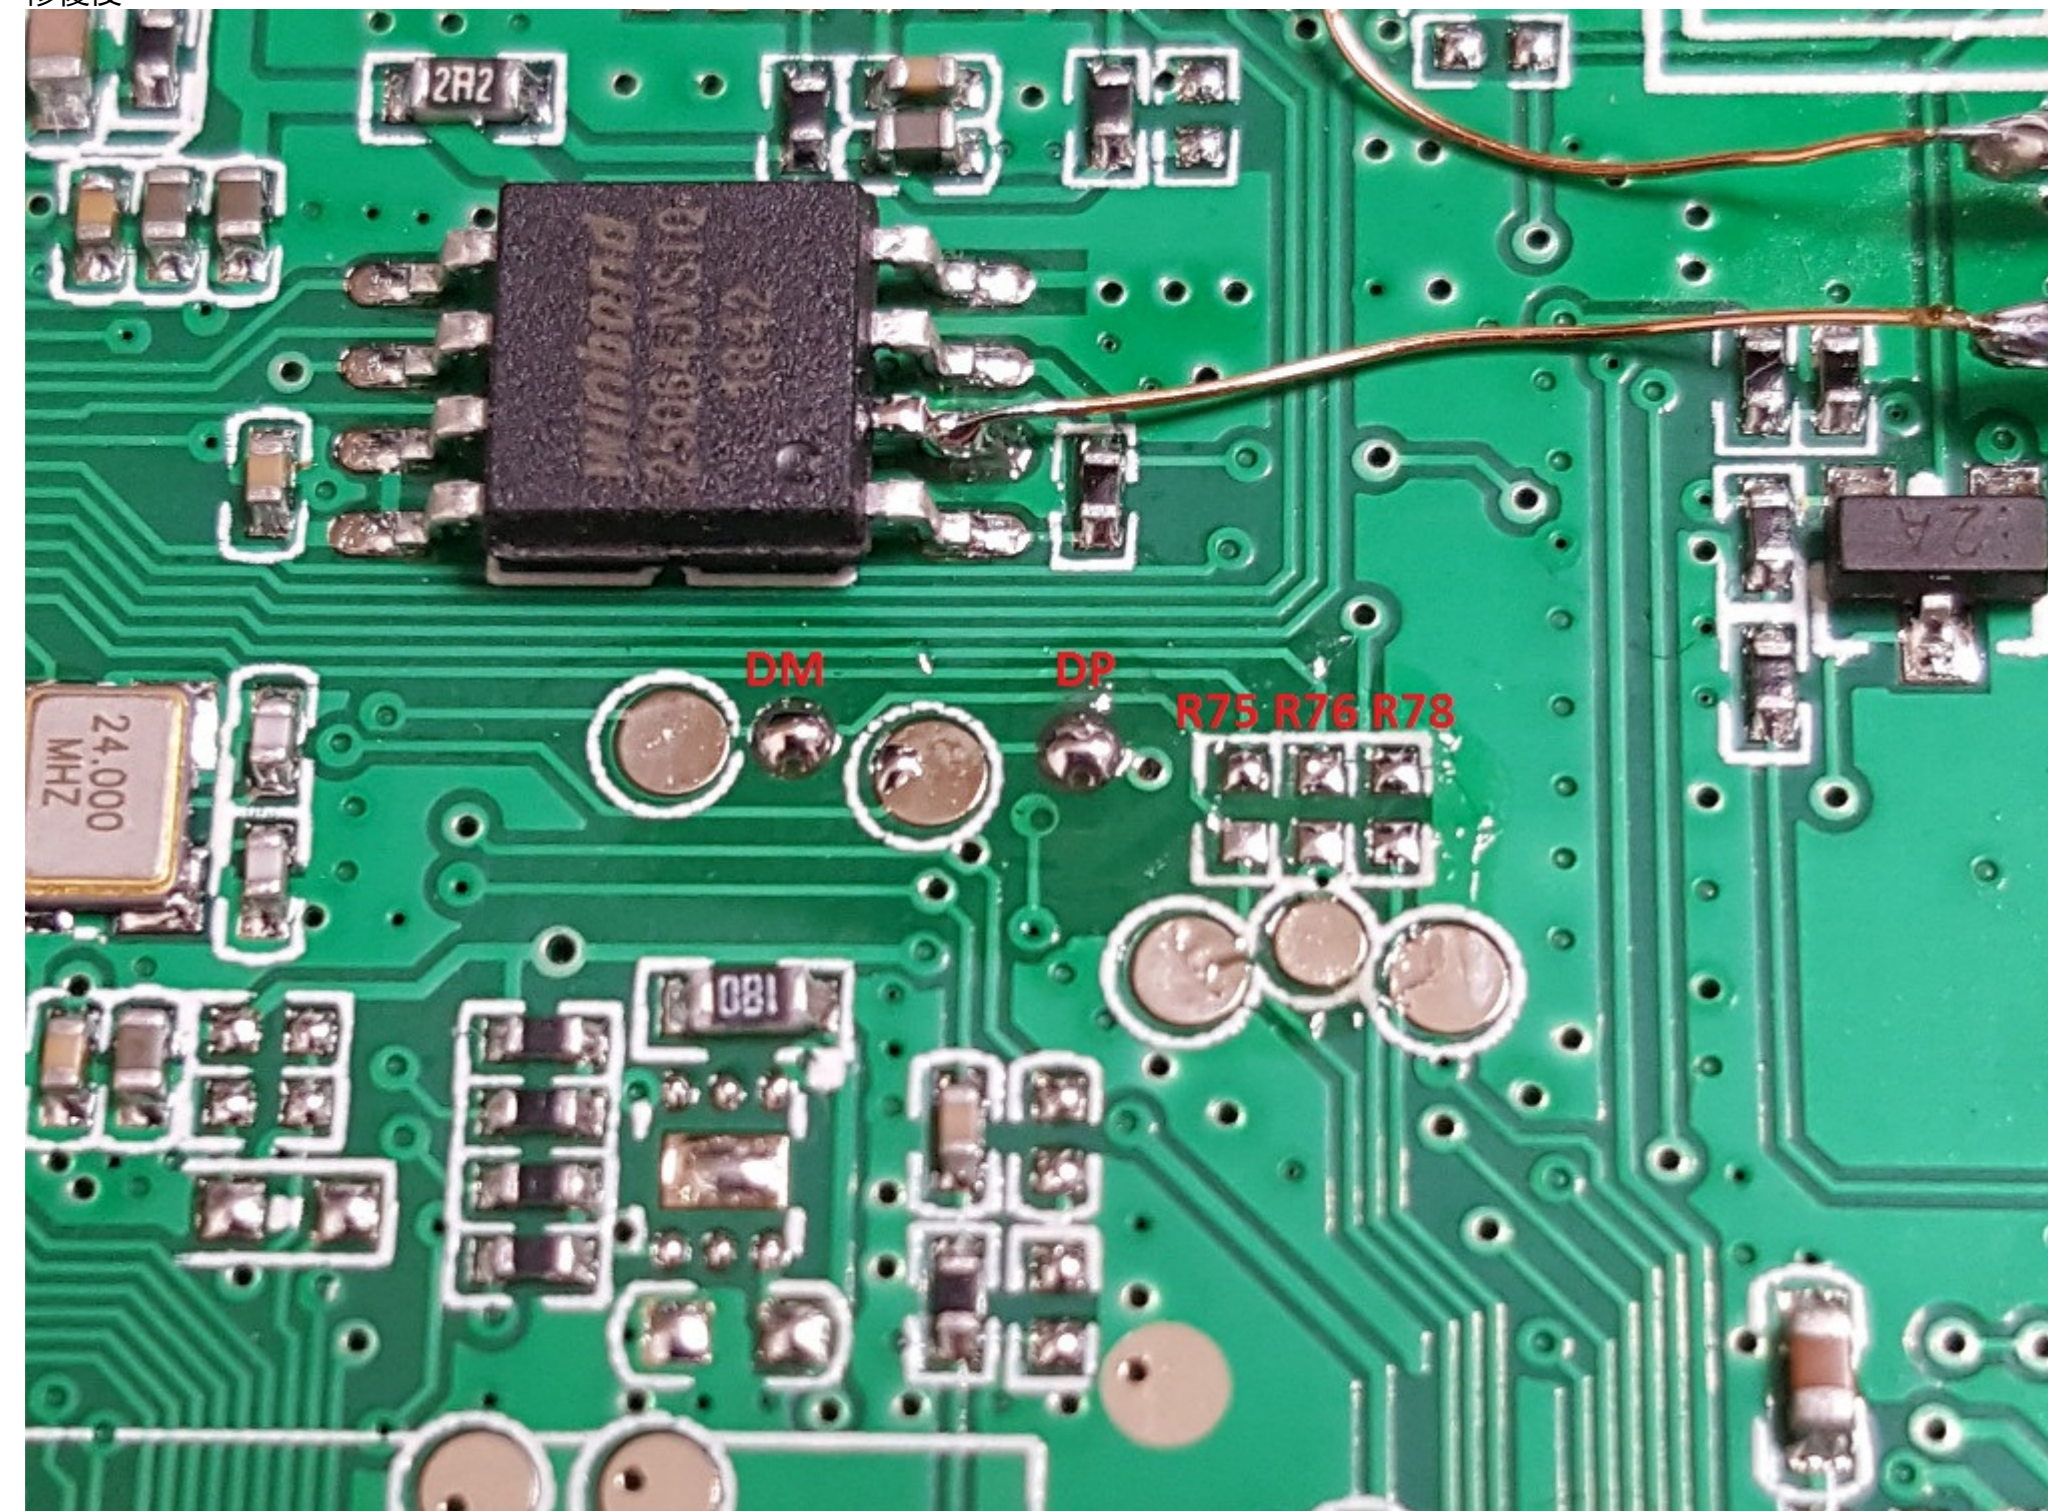

已經可以偵測到sunxi-fel模式

```
$ sudo dmesg -c
[520592.048623] usb 4-1.2.4.4: new full-speed USB device number 64 using ehci-pci
[520592.177876] usb 4-1.2.4.4: New USB device found, idVendor=1f3a, idProduct=efe8
[520592.177882] usb 4-1.2.4.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0

$ lsusb
Bus 004 Device 064: ID 1f3a:efe8 Onda (unverified) Y972 tablet in flashing mode
```

[返回上一頁 \(/../handheld.htm\)](#)